

현 장 방 문 활 동 결 과 보 고 서
<제105회 사하구의회 제1차 정례회>

총 무 위 원 회

현장방문활동 결과 보고서

I. 방문목적

제105회 제1차 정례회 기간 중 을숙도문화회관에 대한 현지방문을 실시하여 시설 등의 관련 자료를 수집하여 효율적인 운영방안을 모색하고자 함

II. 활동기간 : 2002. 9. 16 (1일)

III. 현장방문 개요

일 시	위 원 회	방 문 대 상 지	방 문 자
9.16(월) 10:00	총 무 위 원 회 사회도시위원회	을숙도문화회관	총무위원장 외 14인

IV. 방문결과 보완되어야 할 사항

1. 시설물 분야

<공연장 및 부대시설>

- 대공연장입구 등 시설물 일부의 석재시설물에서 변질현상이 나타나고 있으며 마감작업이 미흡
- 지하화장실 천장파손, 사무실,회의실 등 천장(텍스)부분 일부미흡
- 3, 4층 무대설비 비상구의 벽면(우측) 정비 및 난간도색 필요

<지하시설>

- 우수로 인한 침수피해 막기 위한 저수조시설이 미흡
- 침수시 전기설비,모터등의 안전거리(최소 1m) 유지가 안되어 있음
- 지하 1층과 2층에 비상시를 대비한 비상유도등이 필요함
- 지하연습실(4호실) 배수가 되지 않고 있음

2. 안전 대책

- 무대 층과 틈새사이가 5mm이상이 벌어지는 현상이 보이므로 무대 사용시 안전사고 우려됨
- 2층 스탠드와 통로와의 높이차이로 인해 관객이 넘어질 우려와 각이 진 계단 스탠드간의 모서리를 타원형으로 개선 필요
- 2층난간의 경우 지난번 시정건의로 일부 보완되었으나 여전히 안전사고가 우려

3. 소음 방지대책

- 출입문 등 여단이 시설 자체에서 나는 소음 대책 필요
- 대공연장 음향흡수벽의 부착상태가 미흡(일부 뒤틀림현상)
- 창호부분은 전체적으로 견고하지 못함(단 2층창호는 이중창으로 보완 필요)
- 공조설비실 벽에 유리면 흡음재 보강 필요
- 지하 1층, 2층 복도, 회의실 소음방지 시설 필요(카펫 처리 등)
- 대공연장(1,2층)에 설치된 철구조물을 두드릴 때 나는 울림현상 및 무대바닥 울림현상-보완대책 필요 (목재 밑부분 흡음재 부착 등)

4. 기타 분야

- 2층베란다(사무실옆)은 배수가 되지 않고 있으며 인조잔디 등 조치필요
- 전기·전자 음향통신 설비 등에 비치되어 있는 분무소화기를 할로젠소화기로 교체비치 요구됨
- 건물에 영향을 미칠 수 있는 북쪽에 위치한 축구장에 대한 비산면지대책 필요
→잔디 또는 인조잔디로 설치하는 방안과 주변에 수벽식재 등 장기적인 계획이 필요함
- 을숙도문화회관에 대한 종합적인 조경계획수립시행과 함께 광장에 휴식을 위한 편의시설 설치(장의자나 나무아래 ○형 의자 설치 등)
- 음향설비에 연결된 배선(리트선)이 미흡하고 2층 천장의 화재 감지설비가 미흡